

۱- فشار دادن کلید \leftarrow (نمایش COL یا hot روی صفحه نمایشگر)

۲- برای تغییر COL به hot یا برعکس از کلید های \leftarrow و \rightarrow استفاده نمایید. در صورت استفاده گرمایشی از دستگاه (کنترل منابع حرارتی مانند کوره و hot... در صورت استفاده سرمایشی (کنترل دمای سردخانه و ...)) COL را انتخاب نمایید.

۳- فشار دادن کلید \leftarrow و نمایش ON

۴- فشار دادن کلید \leftarrow و نمایش دمای تنظیم شده برای وصل رله

۵- تنظیم دمای وصل با استفاده از کلیدهای \leftarrow و \rightarrow

۶- فشار دادن کلید \leftarrow و نمایش OFF

۷- فشار دادن کلید \leftarrow و نمایش دمای تنظیم شده برای قطع رله

۸- تنظیم دمای قطع با استفاده از کلیدهای \leftarrow و \rightarrow

۹- فشار دادن کلید \leftarrow و نمایش زمان تأخیر وصل (۲ ثانیه پیش تنظیم)

۱۰- تنظیم زمان تأخیر وصل با استفاده از کلیدهای \leftarrow و \rightarrow (۱ تا ۶۰ ثانیه)

۱۱- فشار دادن کلید \leftarrow و نمایش زمان تأخیر قطع (۲ ثانیه پیش تنظیم) (۵)

۱۲- تنظیم زمان تأخیر قطع با استفاده از کلیدهای \leftarrow و \rightarrow (۱ تا ۶۰ ثانیه)

۱۳- فشار دادن کلید \leftarrow و ذخیره تنظیمات

تذکر : در صورتیکه دمای نمایش داده شده توسط دستگاه با دمای مرجع شما مغایرت داشته باشد با استفاده از تنظیمات زیر می توانید دستگاه را کالیبره نمایید. بدیهی است در شرایط عادی نیازی به وارد شدن به این تنظیمات نمی باشد.

کالیبراسیون توسط کاربر :

۱- فشار دادن کلید \leftarrow به مدت ۵ ثانیه و نمایش [5]

۲- تغییر دادن دما تا $9^{\circ}\text{C} \pm$ توسط کلیدهای \leftarrow و \rightarrow

۳- فشار دادن کلید \leftarrow و ذخیره تغییرات جدید

۴- مشاهده تغییر در دمای نمایشگر

(۶)



Year Guarantee

احترام به مشتری وظیفه ماست.

۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال با شرایط زیر :

۱ - از تاریخ چاپ شده روی برچسب دستگاه بیش از ۳ سال سپری نشده باشد.

۲ - سالم و محفوظ ماندن برچسب دستگاه

(۷)

محصولات شیوا امواج دارای استاندارد CE اروپا، تاییدیه ادارات برق سراسر کشور

و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور

دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2015 از مؤسسه MOODY INTERNATIONAL انگلستان

مطابق با استانداردهای جهانی، با ۳ سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سوال در خدمت صنعت برق کشور

برای کسب اطلاعات از دیگر محصولات شیوا امواج و خرید اینترنتی

به سایت www.shivaamvaj.com مراجعه فرمایید.

خدمات پشتیبانی شیوا امواج

شماره های بخش خدمات پشتیبانی: ۰۱-۳۵۷۲۳۶۹۰ (۰۳۱)

شماره های بخش بازرگانی: ۰۵-۳۵۷۲۳۴۴۴ (۰۳۱) فکس: ۰۵۰۳۵۷۲۳۴۰۰ (۰۳۱)

ساعات تماس: از ساعت ۷ صبح الی ۵ بعد از ظهر در روزهای کاری

E.mail: info@shivaamvaj.com

شرکت شیوا امواج در فضای مجازی نیز آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی می باشد.

۰۵۱ ۴۳ ۰۳ ۹۱۳ ۹۸

پاسخگوی فنی مجاری:

ترموستات $-50^{\circ}\text{C} \dots 125^{\circ}\text{C}$
TEMPERATURE CONTROLLER -50 .. 125



معرفی دستگاه

این ترموستات دستگاهی مناسب برای کنترل دما در محدوده $-50^{\circ}\text{C} \dots 125^{\circ}\text{C}$ می باشد. سنسور این ترموستات به گونه ای طراحی شده است که از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است.

MODEL: TRB-125 D
CODE: 15B3
WEIGHT: 118 gr
(72x86x60) mm
IP 30



برای دسترسی به اطلاعات سنسور و قیمت های آموزشی با ما تماس بگیرید. QR

ver: 9801

(۱)

ویژگی های ترموستات $-50^{\circ}\text{C} \dots 125^{\circ}\text{C}$ شیوا امواج

سیستم کاملاً دیجیتال با نمایشگر دما

۲ عدد نشانگر برای اعلام FAULT: قطع سنسور

قابلیت اندازه گیری دما با دقت 1°C

تنظیم دمای قطع و وصل رله به صورت جداگانه

تشخیص قطع سنسور

استفاده گرمایشی (hot) و یا سرمایشی (col)

کالیبره کردن دستگاه با مرجع مورد استفاده

مشخصات فنی ترموستات $-50^{\circ}\text{C} \dots 125^{\circ}\text{C}$ شیوا امواج

ولتاژ تغذیه: 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz

محدوده اندازه گیری: $-50^{\circ}\text{C} \dots +125^{\circ}\text{C}$

نوع سنسور: IC همراه با دستگاه

تأخیر زمان وصل: 1-60 Sec

قطع: 1-60 Sec

کارایی در دما: $-20^{\circ}\text{C} \dots +65^{\circ}\text{C}$


رطوبت: 70%

خروجی: رله 5A

(۲)

راهنمای نصب

دستگاه را روی ریل داخل تابلو و یا با کمک ریل داخل جعبه در سطح مطلوب نصب نمایید. (برای نصب روی تابلو از قاب پانل شیوا امواج استفاده نمایید). ابتدا مطابق نقشه، برق ورودی را به ترمینال های PH و N دستگاه وصل و سپس سیم های سنسور را با رعایت رنگ (سیم قرمز به ترمینال VCC، سیم آبی به ترمینال GND، سیم زرد به ترمینال SEN) به دستگاه وصل نموده و مطابق راهنمای تنظیم، دستگاه را برنامه ریزی نمایید.

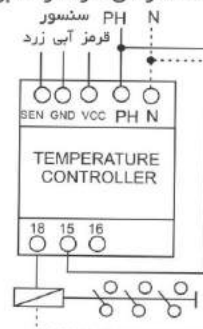

توجه: از وصل کردن مستقیم بارهای

خازنی یا سونوچینگ یا درایورهای LED

به دستگاه به دلیل جریان بیش از حد

راه اندازی در این نوع مصرف کننده ها،

خودداری گردد. در این موارد الزاماً از رله

خارجی یا کنتاکتور مناسب استفاده

گردد.

(۳)

راهنمای تنظیم دستگاه

با وصل برق ورودی دستگاه، نمایشگر دمای محلی که سنسور در آن نصب است را نمایش می دهد. برای برنامه ریزی دستگاه مطابق روش زیر عمل نمایید:

ورود به مرحله برنامه ریزی با فشردن کلید \rightarrow

تغییر با کلیدهای \leftarrow و \rightarrow یا hot یا col

تنظیم دمای وصل با کلیدهای \leftarrow و \rightarrow 40

تنظیم دمای قطع با کلیدهای \leftarrow و \rightarrow 55

تنظیم زمان تأخیر وصل (1-60 Sec) با کلیدهای \leftarrow و \rightarrow n2

تنظیم زمان تأخیر قطع (1-60 Sec) با کلیدهای \leftarrow و \rightarrow F2

ذخیره تنظیمات \rightarrow

(۴)